

MUUTOSTIEDOTE

M 637/75

MOLINO OY
Kisälinkatu 8
SF-15170 LAHTI
M6 1(4)

SERVICE BULLETIN

1975-08-22

SU

M6 Page 1 of 4

AIHESivuperäsinvaijerin kuluminen

REASON

Wearing of the rudder operating cable

KOSKEESarjanumeroita 20004-20058

EFFECTIVETY

Serial numbers 20004-20058

SUORITUSPakollinen, ennen seuraavaa lentoa

COMPLIANCE

Mandatory, before next flight

SELOSTUS

Sivuperäsinvaijeri on yhdessä tapauksessa kulunut johtuen siitä, että laippojen käyttöhammastanko pääsee koskettamaan vaijerin suojuksen.

DESCRIPTION

The rudder cable has in one case been worn by the fact that the operating geared rod of the flap drive mechanism contacts the nylon cover of the cable.

RAAKA-AINEETLasikuitukangasta ja epoksimuovia (ks. korjauskäsikirja)

MATERIAL

Fiberglass cloth and epoxy resin (see Repair Manual)

OJJEET

1 Poraaa laitakoteloon 30 mm reikä 350 mm etäisyydelle laippavivun keskeltä eteenpäin.

INSTRUCTIONS

2 Poista laippakoneisto ja hammastanko.

3 Tarkista, onko laippahammastanko hangannut sivuperäsinvaijerin suojuksen.

4 Mikäli suojuus on puhki, siirry kohtaan 9

5 Jos suojuksessa ei ole vaurioita, liimaa suojuus laippakoneiston aukosta rungon

ulkolaitaan ja vahvista lasikuitulaminaatilla.

- 6 Asenna laippakoneisto ja hammastanko paikoilleen.
- 7 Tarkista, ettei laippakoneisto ja hammastanko ota kiinni vaijerisuojuksen.
- 8 Liimaa tekemäsi reiän päälle suojulevy.
- 9 Mikäli suojuus on vaurioitunut tarkista, onko vaijeri vaurioitunut.
- 10 Jos vaijerissa on vaurioita, poista sivuperäsinvaijeri.
- 11 Katkaise suojuusputki vaurioituneen kohdan takapuolelta, asenna uusi suojuusputki ja liitoksen päälle vahvistus.
- 12 Liimaa kohdan 5 mukaisesti suojuusputki laitaan ja asenna uusi sivuperäsinvaijeri. Suorita sitten kohtien 5-8 mukaiset toimenpiteet.
- 1 Drill a Ø 30 mm hole 350 mm forward of the flap drive mechanism on the left hand side of the cockpit.
- 2 Remove the flaps drive mechanism and the geared rod.

MUUTOSTIEDOTE

1975-08-22

M6

3(4)

SERVICE BULLETIN

August 22, 1975

M6

Page 3 of 4

- 3 Check whether the geared rod has been in contact with the cable cover.
- 4 If the cover is badly worn proceed as per point 9.
- 5 If the cover is not worn bond the cover through the Ø 30 mm hole to the outer skin of the fuselage and reinforce the bond with fiberglass.
- 6 Install the flap drive mechanism and the geared rod.
- 7 Check that the geared rod does not interfere with the cable cover.
- 8 Bond a plate on top of the Ø 30 mm hole.
- 9 If the cover is badly worn check whether the cable is worn.
- 10 If there is any wear on the cable remove the cable.
- 11 Cut the nylon tube and remove the damaged area. Install a new piece of nylon tube and reinforce the fittings.
- 12 Bond the cover tube to the side as in point 5 and install a new cable. Follow point 5 through 8.

PIK-20

MUUTOSTIEDOTE

1975-08-22

MOLINO OY
Kisälinkatu 8
SF-15170 LAHTI
M6 4(4)

SERVICE BULLETIN

August 22, 1975

M6

Page 4 of 4

VAIKUTUS
PAINOPISTEESEEN

Ei vaikutusta

WEIGHT AND BALANCE

No effect.

HYVÄKSYTTY

1975-08-22

APPROVED

August 22, 1975



N.B.A. Mandatory