

MUUTOSTIEDOTE

1975-08-22

SERVICE BULLETIN

August 22, 1975

M7

Page 1 of 2

AIHELaippakammen lukitusnuppi

REASON

The locking knob on the flap drive crank.

KOSKEESarjanumeroita 20004-20058

EFFECTIVETY

Serial numbers 20004-20058

SUORITUSPakollinen, ennen seuraavaa lentoa

COMPLIANCE

Mandatory, before next flight

SELOSTUSLaippakammen lukitusnupin kiinnitys on todettu riittämättömäksi.

DESCRIPTION

The means of securing the locking knob of the flap drive crank has been found inadequate.

RAAKA-AINEETEpoksiliimaa

MATERIAL

Epoxy glue

OHJEET

1 Poista nuppi pihdeillä kiertämällä ja vetämällä.

INSTRUCTIONS


2 Poraa nupin sisässä oleva reikä Ø 7 mm:n suuruiseksi.

3 Asenna nuppi uudelleen. Varmista nupin pysyminen liimaamalla nuppi epoksiliimalla putken sisään.

1 Remove the knob by means of pliers.

2 Drill the hole inside the knob to Ø 7 mm.

3 Install the knob. Secure the installation by bonding the knob inside the tube with epoxy glue.

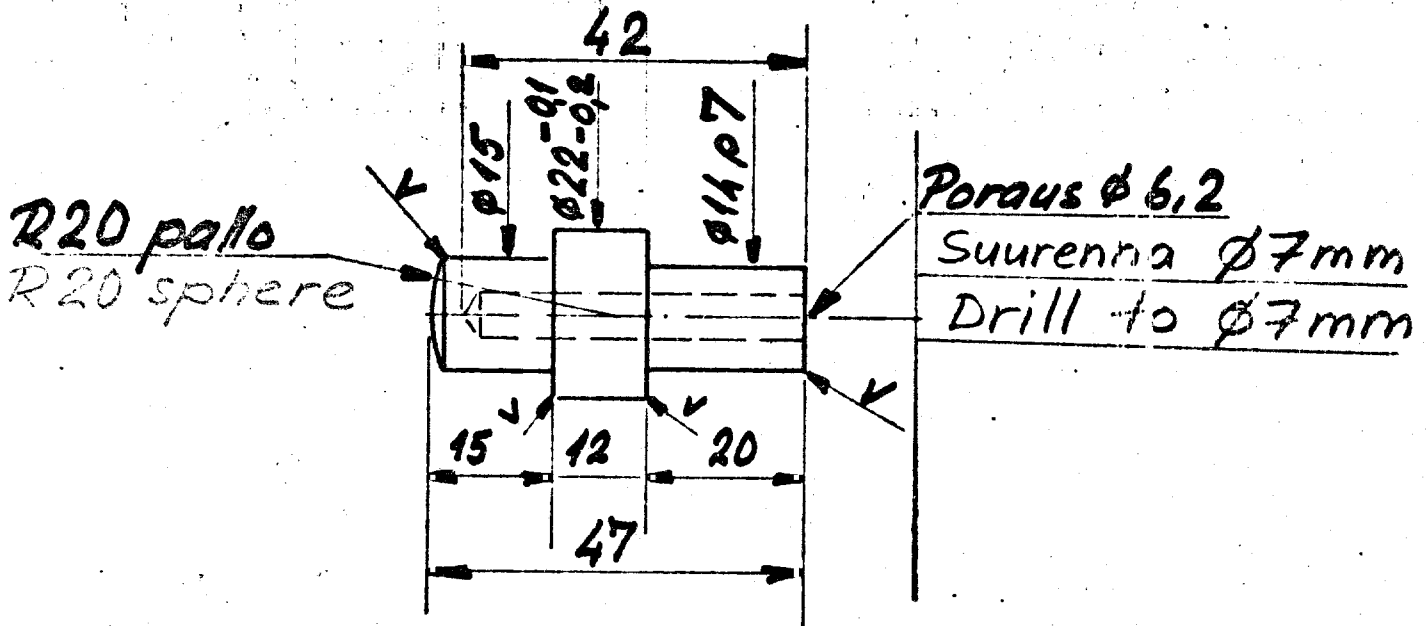

VAIKUTUS
PAINOPISTEESEEN

WEIGHT AND BALANCE

Ei vaikutusta

No effect

HYVAKSYTTY

APPROVED

1975-08-22

August 22, 1975



la hke