

M 735

EIRLAVION OY
Kisällinkatu 8
SF-15170 Lahti 17

MUUTOSTILIDOTE

1977-05-20

M 14

1 (1)

AIHE

Tost Europa G 73/72 kytkimen takalaukaisu vintturihinauksessa.

KOSKEE

Kaikki PIK-20, 20 B- mallit, PIK-20 D- mallit sarjanumeroon 20 548 saakka.

SELOSTUS

Pakkolaukaisun toiminnassa on havaittu puutteellisuutta uudella Tost 60.290.4 LN 65091 rengasparilla käytettäessä johtuen liian pienestä kytkimen aukosta rungossa.

SUORITUS

Ennen seuraavaa vintturistarttia.



OIJEET

Kytkimen renkaan aukkoa tulee suurentaa kuvien 1 ja 2 mukaisesti.

Takalaukaisun toiminta on tarkistettava kaikilla käytössä olevilla rengaspareilla.

VAIKUTUS MASSAREKRIÖÖN

Ei vaikutusta.

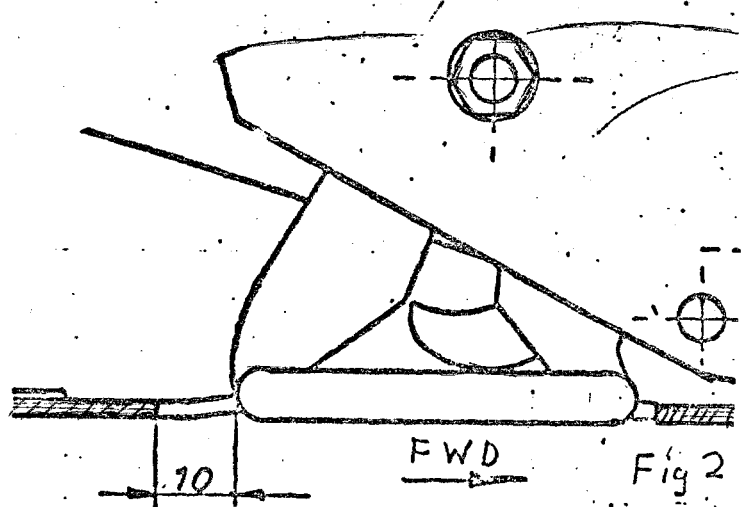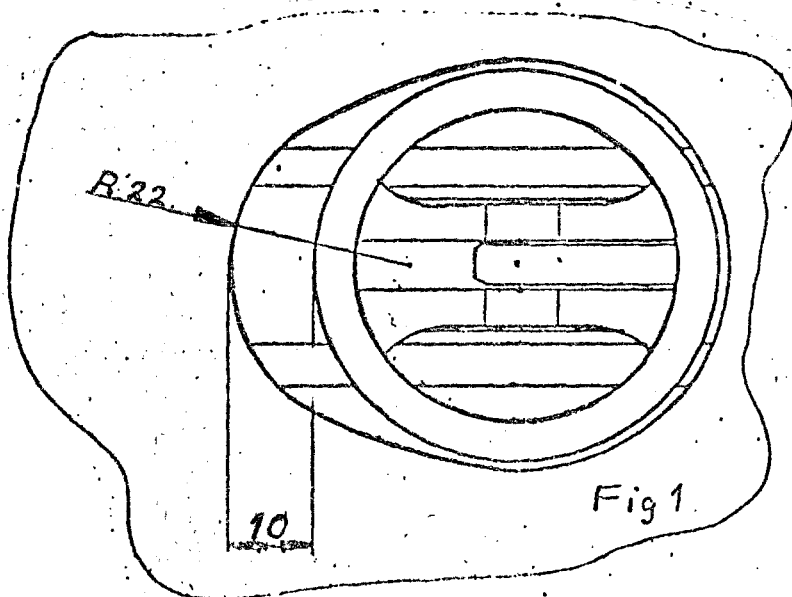

ILMAILUHALITUKSEN
HYVÄKSYNTÄ
APPROVED BY THE NATIONAL
BOARD OF AVIATION IN
FINLAND

Matti
Matti
LUFVÄRTSSTYRELSEN