

- AIHE Ylipitkät vesipainolastipussit
- KOSKEE PIK-20 ja PIK-20 B kaikki sarjanumerot, joihin on asennettu uusia vesipainolastipusseja.
- SELOSTUS Kun on vaihdettu vesipainolastipusseja, on käynyt ilmi, että on asennettu itsetehtyjä pusseja, joita ei ole tarkastettu ja joiden mitat eivät ole lentokoneen valmistajan mukaisia. Tällöin on voinut sattua, että vesipainolastipussin tukisalko on ollut liian lyhyt ja pussin kärki on mennyt tukisalon etupuolelle. Täten pussin tyhjentyminen voi vaikeutua tai tukisalko rikkoutua.
- SUORITUS Ennen seuraavaa vesipainolastijärjestelmän käyttöä.
- OHJEET 1 Tarkasta, onko tukisalko lyhyempi kuin vesipussi.
2 Jos on, vaihda lyhyempään, tukisalon mittaiseen pussiin tai pidennä tukisalkoa. Salon pidennyksen saa suorittaa ainoastaan lujitemuovisten lentokoneiden korjauksiin hyväksytty organisaatio.
Koneeseen saa asentaa ainoastaan Eiriavion Oy:n tarkastamia pusseja.
- VAIKUTUS MASSA-
KESKIÖÖN Ei vaikutusta.

EHDOITUN WORSAVUSSI