


MUUTOSTIEDOTE 1979-04-05

M22 1 (1)

- AIHE Syöpynyt laskuteline
- KOSKEE PIK-20 ja PIK-20 B kaikki sarjanumerot, joilla ei ole maalattua laskutelinettä
- SELOSTUS Laskutelineen sisäpuolinen ruosteensuojaus on saattanut jäädä vaillinaiseksi, joilloin pintakäsittelyn aikana putkiin päässyt happo syövyttää telinettä.
- SUORITUS Seuraavassa kuukausihuollossa.
- OHJEET 1 Tarkasta onko teline syöpynyt.  
2 Jos teline ei ole syöpynyt, tarkasta onko ruosteensuojausreiät porattu niin, että voidaan ruiskuttaa ruosteensuojausainetta joka putkeen. Katsó kuva 1.

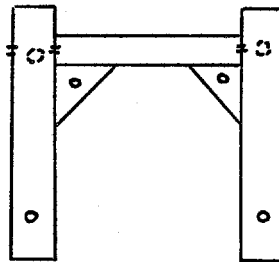

Kuva 1

- 3 Jos reiät on porattu, ruiskuta LPS3 tai vastaavaa ruosteensuoja-ainetta putkiin ja sulje reiät esim silikoni-liimalla.
- 4 Jos reikiä ei ole porattu, poraa n.  $\varnothing$  2 mm reiät kuvan 1 mukaisesti, jotta ruosteensuojaus voidaan suorittaa. Suorita ruostesuojaus kuten kohdassa 3.
- 5 Jos teline on syöpynyt, on lentokonehitsarin korjattava se.  
Materiaali: kts. Lentokäsikirja.

VAIKUTUS MASSA-  
KESKIÖÖN

Ei vaikutusta.

ILMAILUHALLITUKSEN

HYVÄKSYNTÄ