

MUUTOSMÄÄRÄYS 17.12.1979

M 20 E-3 1(1)

AIHE Polttoainetankin hankautuminen.

KOSKEE PIK 20 E sarjanumerot 20215, 20221-20233 ja 20235.

SELOSTUS Hinauskytkimen vaijerin pidike voi ottaa tankin takaseinään kiinni, jolloin tankki hankautuu.

SUORITUS Seuraavassa 25 tunnin huollossa.

OHJEET Irroita istuinkaukalo ja polttoainetankki. Poista hinauskytkimen vaijerin pidike ja kiinnitysruuvi. Kiinnitä vaijeri hyväliimaisella (kangas) teipillä pyöräkoteloon. Asenna tankki ja istuinkaukalo. Tarkasta, että ohjaimet liikkuu vapaasti joka asennossa.

VAIKUTUS Ei vaikutusta.

MASSAKESKIÖÖN