

MUUTOSMÄÄRÄYS

17.03.1980

M 20 E - 4

1 (2)

- 
- AIHE Riittämätön polttoaineensyöttö.
- KOSKEE PIK 20 E sarjanumerot 20203-20259.
- SELOSTUS On ollut tapauksia, joissa on huomattu, että polttoaineensyöttö on ollut riittämätön. Tämä on ilmennyt epätasaisena käyntinä, kun sähköinen polttoainepumppu on kytketty pois päältä. Sen on aiheuttanut liian tiukat pidikkeet letkussa sekä lika polttoainejärjestelmässä.
- SUORITUS Seuraavan viiden (5) moottorikäyttötunnin kuluessa tai seuraavassa huollossa, kumpi tulee ensin.
- OHJEET
1. Tarkista, että polttoaineputkiston kaikki pidikkeet ovat oikeanmuotoisia. Pidikkeet eivät saa puristaa letkua, niin että sisähalkaisija muuttuu.
  2. Tarkasta polttoainesuodattimen tyyppi. Mikäli kyseessä on Mopar Part No. 2084467 niin suorita kohdassa 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 mainitut toimenpiteet. Mikäli kyseessä ei ole Mopar suodatin niin suorita kohdat 4, 5, 6, 7 ja 8.
  3. Tarkasta polttoainesuodattimen liitännät, jos on ollut mahdollista, että suodattimen putki on leikkannut palasia kumiletkusta suodattimen asennuksessa.  
Jos on havaittavissa, että letkusta on leikkaantunut kumipalasia, on kaasuttimet avattava ja syöttöpuolen neulaventtiili puhdistettava.

MUUTOSMÄÄRÄYS

17.03.1980

M 20 E - 4

2 (2)

Voitele letkun päät öljyllä, äläkä pyöritä suodatinta asennettaessa, niin että suodattimen putki ei leikkaa palasia letkusta. Asenna suodatin ja huuhtelee järjestelmä pumppaamalla polttoainetta sähköpumpulla järjestelmän läpi ennenkuin kaasuttimen letkut kiinnitetään.

4. Varmistetaan polttoaineen syötön riittävyys mittaamalla polttoaineen virtausnopeus. Irroita polttoaineen syöttöletku, joka tulee sähköpumpusta, moottorin impulssipumpusta moottoripyronin kohdalla.
5. Katso, että polttoainesäiliössä on noin 10 litraa polttoainetta.
6. Mittaa virtausmäärää ottamalla aikaa, joka menee mittakannun täyttymiseen, kun sähköinen polttoainepumppu on päällä. Jos tuotto on pienempi kuin 35 l/h on pa-järjestelmä tarkistettava uudelleen.
7. Vaihda polttoainesuodatin, viimeistään seuraavassa 25 tunnin huollossa, uuteen P/N 20E-31-001a-11, (Purolator GF6/8S) joka ei leikkaa palasia letkusta.
8. Suorita koekäyttö. Moottorin täytyy käydä tasaisesti vähintään 5600 k/min myös silloin kun sähköinen pumppu on pois päältä.

VAIKUTUS  
MASSAKESKIÖÖN

Ei vaikutusta.

ILMAILUHALITUKSEN  
HYVÄKSYNTÄ